

SUSTITUCIÓN DEL TURBO RENAULT T 1.9DCI**BOLETIN TECNICO 2009005**

En la mayoría de los casos, los turbos montados en el motor Renault 1.9Dci, fallan debido a la entrada de un objeto extraño que impacta con la turbina de admisión del turbo.

Siempre que se cambie el turbo, es necesario cambiar el filtro de aire, y revisar los conductos de admisión, los manguitos y sus abrazaderas, por si quedara algún resto del objeto extraño o de la turbina del turbo averiado.

Además es muy importante sustituir el decantador de aceite que viene del respiradero de gases del motor, ya que también hay gran riesgo de entrada de algún objeto a la admisión del turbo por esta vía. La referencia de Renault del decantador es 8200707066 y el PVP es 23,54€.

De no seguir estas instrucciones, hay un alto riesgo de que el turbo se vuelva a averiar.

